HMD ファンケションシ ェネレータ
F G ー 1 2 HMDシリーズ

取扱い説明書

2024年03月20月

お問い合せ

FG-12HMD取説

データロガー/アンプ/センサー/ソフト/計測システム/試験機/他



海台灣田電機

TEL (042) 473-4041 FAX (042) 472-0089 Home Page http://www.hmd-dk.jp

営業所/〒203-0013 東京都東久留米市新川町2-4-5 メモリーマンション1F

FG-12HMDファンクションジェネレータは、コンパクトで低消費電力タイプの低価格な装置です。

出力波形(サイン波、三角波、方形波、スィープ、ハーバーサイン波、地震波、入力波)、周波数、回数、スケール、レベル調整等の設定及び調整が出来ます。

任意の波形(地震波等)を、エクセルファイルで入力出来ます。

更に、マルチロガー Jrと連動させる事も出来ます。

***** 性能 *****

出力波形: サイン波/三角波/方形波/スィープ/ハーバーサイン波/地震波/入力波

出力周波数 : 0.000001 (1/10000時) ~ 0.99Hz 電圧出力 : 0~±10V 出力電流は、1mA 出力抵抗は、100Ω

電源電圧 : DC10~16V(最大電流200mA)


付属のACアダプタ(12V 0.5A)が使用出来ます。

消費電力 : 3 W以下

寸法、重さ : 幅190、奥行220、高さ93mm、約1.0kg

温度、湿度 : 0~40℃、85%RH以下

***** パネル説明 ****

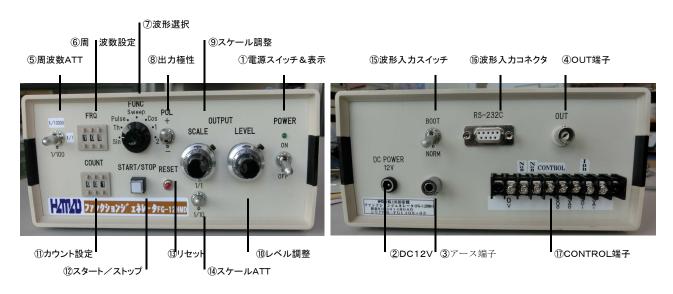

① 電源スイッチ&表示

電源ON/OFFスイッチ及び表示器です。

② DC12V接続コネクタ

DC12V入力端子で、付属のACアダプタを接続します。

③ アース端子

ノイズ等の影響が有る場合、大地、試験機、ロガー及びFBアンプに接続します。

④ OUT接続端子(BNC)

波形出力します。

⑤ 周波数ATT切換スイッチ(fATT)

< 2 0 1 5 年改良版>

上向き: "FRQ" 周波数の1/1、下向き:1/1000となります。

注意!! 1/10000又は1/1000を使用する場合は、以下の注意が必要になります。

- 1. "START/STOP"を押した時、直ぐに点灯及び消灯しない場合が有ります。
- 2. "RESET"を押した時、直ぐに波形出力停止しない場合が有ります。
- 3. 電源ON時、出力電圧が、直ぐに"LEVEL"設定電圧にならない場合が有ります。サーボ状態での、FG-12HMD電源ONはしないで下さい。

⑥ 周波数設定スイッチ

0. $01\sim1$. 00 H z で設定出来ます。 現在機種 (バージョン) では、1. 01 設定以降は、全て 2 H z となります。

⑦ 波形選択切換スイッチ

Sin : サイン波で出力します。 Th : 三角波で出力します。 Pulse: 方形波で出力します。

Sweep:スィープで出力します。カウント設定SW"1"の場合は、停止位置又は

最大値を保持します。この場合、スタート表示は、点灯状態です。 リセットSWで、スタート表示の消灯及び出力"0"となります。

Cos: ハーバーサイン波で出力します。サイン波の270°位相から+方向に出力します。

: 内蔵地震波で出力します。
 : 任意入力波で出力します。

⑧ 出力極性切換スイッチ

上向き:+方向から出力します。 下向き:-方向から出力します。

⑨ スケール調整器(10回転ポテンショメータ)

波形出力のスケールの調整ダイヤルです。 $0 \sim 10$ ダイヤルで、 10 の時最大スケールとなります。 ロック出来ます。

⑩ レベル調整器(10回転ポテンショメータ)

波形出力のレベル(オフセット)の調整ダイヤルです。 $0 \sim 10$ ダイヤルで、0 で、" -" 10 で" +" の最大レベルとなります。 5 で、設定レベル" 0" となります。 1 ロック出来ます。

① カウント設定スイッチ

0~999で設定出来ます。0では、連続出力となります。

⑫ スタート/ストップスイッチ&表示

消灯中では、出力開始します。点灯中では、1周期完了後に出力停止します。 内部J2-1 OFF (LEVEL), J2-2 OFF (POS.) 及びCONTROL接続端子 (Int>>OV)、及び 内部J2-1 OFF (LEVEL), J2-2 ON (NEG.) 及びCONTROL接続端子 (Int>>OPEN) では、 操作不能となり、CONTROL接続端子 (START in) が可能になります。

③ リセットスイッチ

点灯中では、直ちに出力停止します。

⚠ スケールATTスイッチ(SATT)

波形出力のスケールの調整ダイヤルが以下の様に影響されます。

上向き:そのままです。

下向き:1/10になります。レベルは、変更されません。

⑮ 波形入力スイッチ

上向き: "BOOT"で、波形入力します。下向き: "NORM"で、通常使用します。

16 波形入力コネクタ(RS-232C 9Pinメス)

入力波形の取込用コネクタです。付属のオスーオス変換コネクタと Jr 用コネクタで PC接続します。

< SH3112動的変形試験装置使用>

「静的変位制御時の設定 Sweep:カウント設定SW1、周波数とスケール算出方法」

ひずみ速度 ϵ (%/min)、試料高さH (mm)、周波数 f (Hz)、スケール s (最終変位値で、V)、fATT(1/1,1/100,1/10000)、スケール k (V/mm) として、下記計算式から算出します。 CDP-25MとHS9545AMP使用では、標準2.5V/25mmで、k=0.1と成ります。 GS-1830AとDA24使用では、標準3V/30mmで、k=0.1と成ります。 s= ϵ * (1/f*1/fATT)*H/(100%*60Sec)*k ・・Voltsで、ダイヤル10=10V、1V (SATT (1/10) 時)

- (特殊例) ひずみ速度 ϵ (1.0%)で、最終変位値 s=1. 6 7 x 3 にする場合は、f を、1/3にします。この場合で、設定 f に大きな誤差が生じる場合(上記例f=0.033)は、f=0.03として、最終変位値 s=1. 6 7 x 1.0/0.3は、約5.57とします。予定数値が大きく成ります。この予定数値が、あまり大きく成る場合は、センサーを破壊する危険が有りますので注意します。
- (例) $H = 130 \,\mathrm{mm}$ 、 $\varepsilon = 1.0 \,\mathrm{ct}$ 、f = 0.10、 $f \,\mathrm{ATT} = 1/100$ 、 $s = 2.17 \,\mathrm{ct}$ 。
- (例) $H = 200 \,\mathrm{mm}$ 、 $\varepsilon = 1.0 \,\mathrm{ct}$ 、 f = 0.10、 $f \,\mathrm{ATT} = 1/100$ 、 $s = 3.34 \,\mathrm{ct}$

「静的荷重制御時の設定 Sweep: カウント設定SW1、周波数とスケール算出方法」

制御速度 ϵ (k N/min)、SATT (1/1, 1/10)、周波数 f (Hz)、スケール s (最終荷重値で、V)、fATT(1/1,1/100,1/10000)、スケール k (V/kN) として、下記計算式から算出します。 L P-2 KNとHS 9 5 4 5 AMP使用では、標準約 4 V/2 k Nで、k=2と成ります。 s = ϵ * (1/f*1/fATT) * 1/60 Sec) * k * 1/SATT ・・Voltsで、ダイヤル 10=10 V、1 V (SATT (1/10) 時)

(例) $\varepsilon=0$. 1では、f=0. 10、f ATT=1/100、SATT (1/1)、s=1. 67です。最大荷重は、SATT* (2 k N * s / 4 V) と成ります。この場合、0. 8 4 k Nです。 $\varepsilon=0$. 01では、f=1. 00、f ATT=1/10000、SATT (1/1)、s=3. 33です。最大荷重は、SATT* (2 k N * s / 4 V) と成ります。この場合、1. 67 k Nです。 $\varepsilon=0$. 001では、f=1. 00、f ATT=1/10000、SATT (1/10)、s=3. 33です。最大荷重は、SATT* (2 k N * s / 4 V) と成ります。この場合、0. 167 k Nです。

<SH5112中空ねじり試験装置使用>

ダイヤル 1 0 = 1 0 V、1 V (SATT (1/10) 時)

「静的角度制御時の設定 Sweep: カウント設定SW1、周波数とスケール算出方法」 マイクロエンコーダー (1°/3840カウント) とDA24使用では、 最大10V/8.533°を標準2.5V/5°にして、k=0.5と成ります。 標準のDA24は、"Scale=0.5*8.533°(4.27)"と"Divide=0"です。Divide(ATT)は、1>>256で、"Divide=0"は、Divide(ATT)=1"Divide=1"は、Divide(ATT)=2"Divide=2"は、Divide(ATT)=4・・・・ 角度速度ω(°/min)、周波数f(Hz)、スケールs(V)、 fATT(1/1,1/100,1/10000)、DA24の"Scale=4.27"と"Divide=x"、k=0.5(V/°)として、下記計算式から算出します。 s=ω*(1/f*1/fATT)/(Divide(ATT)*60Sec)*k・・Volts

- (例1) ω = 1. 0 (° /m i n) では、Divide (ATT) = 4、 f = 0. 10、 f ATT = 1/100、 s = 2. 08です。 最大角度は、Divide (ATT) * (5° * s / 2. 5 V) と成ります。この場合、16. 6 4° です。 ω = 0. 5では、Divide (ATT) = 4、 f = 0. 05、 f ATT = 1/100、 s = 2. 08 ω = 0. 2では、Divide (ATT) = 4、 f = 0. 02、 f ATT = 1/100、 s = 2. 08 ω = 0. 1では、Divide (ATT) = 4、 f = 0. 01、 f ATT = 1/100、 s = 2. 08 ω = 0. 05では、Divide (ATT) = 4、 f = 0. 50、 f ATT = 1/10000、 s = 2. 08 ω = 0. 05では、Divide (ATT) = 4、 f = 0. 50、 f ATT = 1/10000、 s = 2. 08 ω = 0. 02では、Divide (ATT) = 4、 f = 0. 20、 f ATT = 1/10000、 s = 2. 08 ω = 0. 01では、Divide (ATT) = 4、 f = 0. 10、 f ATT = 1/10000、 s = 2. 08
- (例 2) $\omega=1$. 0 (° /min) では、Divide (ATT) = 8、 f=0. 0 3、 f ATT=1/100、 s=3. 47です。 最大角度は、Divide (ATT) * (5° * s / 2. 5 V) と成ります。この場合、55. 52°です。 ひずみ速度 ϵ (%/min) と角度速度 ω (° /min) は、試料径で以下の関係に有ります。 1. Φ 70 χ 30・・・・・・ $\epsilon=\omega$ * 1. 745 (70+30) / 400 (%/min) $=\omega$ * 0. 43625 (%/min)
- (例3) $\varepsilon=1$. 0 では、Divide(ATT)=4、 f=0. 1 0、 f ATT=1/100、 s=4. 7 7です。 $\omega=\varepsilon/0$. 4 3 6 2 5 では、 s=2. 0 8/0. 4 3 6 2 5 と成ります。 最大角度は、Divide(ATT)*(5°*s/2. 5 V) ですので、3 8. 1 6° です。 2. Φ 100 x60・・・・ $\varepsilon=\omega$ *1. 745 (100+60) /400 (%/min) $=\omega$ *0. 698 (%/min)
- (例4) $\varepsilon=1$. 0では、Divide(ATT)=4、 f=0. 10、 f ATT=1/100、 s=2. 98です。 $\omega=\varepsilon/0$. 698では、 s=2. 08/0. 698と成ります。 最大角度は、Divide(ATT)*($5^{\circ}*s/2$. 5 V) ですので、 23. 84° です。

「静的トルク制御時の設定 Sweep: カウント設定SW1、周波数とスケール算出方法」 制御速度 ϵ (k N. c m/m i n)、SATT (1/1, 1/10)、周波数 f (H z)、スケール s (最終トルク値で、V)、fATT(1/1,1/100,1/10000)、スケール k (V/kN) として、下記計算式から算出します。 TU-200とHS9545AMP使用では、標準約4V/2kN.cmで、k=2と成ります。 s = ϵ * (1/f * 1/fATT) * 1/60 Sec) * k * 1/SATT ・・Voltsで、ダイヤル10=10V、1V (SATT (1/10) 時)

(例) $\varepsilon=0$. 1では、f=0. 10、fATT=1/100、SATT (1/1)、s=1. 67です。 最大トルクは、SATT* (2kN. cm*s/4V)と成ります。この場合、0. 84kN. cmです。 $\varepsilon=0$. 01では、f=1. 00、fATT=1/10000、SATT (1/1)、s=3. 33です。 最大トルクは、SATT* (2kN. cm*s/4V)と成ります。この場合、1. 67kN. cmです。 $\varepsilon=0$. 001では、f=1. 00、fATT=1/10000、SATT (1/10)、s=3. 33です。 最大トルクは、SATT* (2kN. cm*s/4V)と成ります。この場合、0. 167kN. cmです。

① CONTROL接続端子(3mm)

マルチロガーJrと連動する場合に使用します。 内部ジャンパーソケット(JP2)の設定内容により、仕様は異なります。

スタート入力+ (パルス(1秒以上)又はレベル) 1番. -「STin」(Pull Up)

> パルスでは、1番と2番 立ち上がり (in Pos.) パルスでは、1番と2番 立ち下がり (in Neg.)

レベルでは、スタート及びストップ動作

2番. -「SOin」(Pull Up) ストップ入力+ (パルス(1秒以上)又はレベル)

「Inh」

レベル (in Neg.) では、そのまま レベル (in Pos.) では、強制 0 V接続、SW不可。

3番. −「STot」(Pull Up) スタート出力+ (パルス (2秒) 又はレベル)

レベルでは、3番と4番は同じ出力

4番. -「SOot」(Pull Up) ストップ出力+(パルス(2秒)又はレベル)

5番. -「 」(Pull Up)

6番. − 「Non 」 未使用時のスタート/ストップ出力線を保管接続

」 ストップ入力 (パルス、レベル(out Neg.)) 時に保管接続 7番. − 「Non

8番. -「0 | 0 V

レベル(in Level, Pos.)では、1番と2番の不要な入力は強制0V接続して下さい。

JP2

1:0FF

2:0FF

3:0N

4:0N

JP2

■ 内部ジャンパーソケットの設定内容(IP2) JP2

1番:START in選択 (OFF:LEVEL ON:Pulse)

2番: in POL. 選択 (OFF: Positive ON: Negative)

(1番0FF: 2番0FF: CONTROL端子(不要なStat/Stop>>0V)

Stop>>0Vでは、STA/STOSWは不可です。

3番:START/STOP out選択 (OFF:LEVEL ON:Pulse) **4番:out POL. 選択** (OFF:Positive ON:Negative)

JP2

1:0FF

2:0FF

3:-

4:-

5番:



フロントパネル側

Jェと連動して使用する場合、FG側又はJェ側の電源ONで、それぞれにスタートする 場合が有りますので注意!!

(I)

端子(STA-P&STO-P>>Non,

START>>SAi, SOi>>OV)



Jrからスタートさせます。

4

端子(STA-P>>SAo, &STO-P>>SOo, START>>SAi, SOi>>OPEN)



START/STOP SW及び J r からスタート START SWと J r からスタート Jrは、連動します。

2

端子(STA-P>>SAo, &STO-P>>SOo,

START>>SAi, S0i>>0V)



Jrからスタートさせます。 Irの外部制御を禁止にします。

⑤ 出荷時

端子(STA-P&STO-P>>Non,

START>>SOi, SAi>>OPEN)



Jrからストップします。

(3)

端子(STA-P>>SAo, &STO-P>>SOo,

START>>Non, SAi&SOi>>OPEN)

JP2

1:-

2:-

3:0N

4:0N

JP2

1:0N

2:0N

3:0FF

4:0N



START/STOP SWからスタート Jrは、連動します。Jrの外部制御 **6** ONにします

端子(STA-P&STO-P>>Non,

START>>SOi, SAi>>OPEN)



START SWと Jrからスタート Jrからストップします。

● 任意波形のFG-12HMDへの取込説明

<インストール>

HMDフォルダー"User-CD(FG-12HMD)"の"DOC"フォルダーに有る"FG12TS2Ver200取説"を 参照して必要なソフトのインストールを行います。


<波形作成>

ローカルディスク (C)) の FG12 フォルダーに有るエクセルファイル "波形データ (時系列) "を開き、ユーザファイルを取り込ませます。 正規化されたページを" csv ファイルで保存します。 ①の操作です。


②~④の手順で、書き込み可能ファイルを作成します。

必要ならば、"FG12TS2Ver200取説"参照して下さい。更に、"基本波形作成"フォルダーにはサポート用エクセルファイルが有ります。

① 正規化ファイル作成

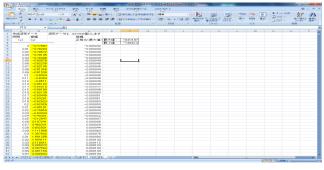

② スタートから"FG12"実行 csvファイル読み込み

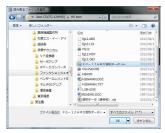

④ DOS コマンド入力 cd c:¥fg12 alc FG12

close (x)

③ 波形確認



H8/3052F

▽ 書き込み前に確認が77ロケを表示する。(A)

ヘルフ*(<u>H</u>)

H8WriteTurbo Ver.2.00

通信スピート(<u>B</u>) 115200bps


デハイス(D)

通信ホ°-ト(P)

<波形書き込み>

ディスクトップ 上の"H8Write Turbo" をを開きます。 C:\FG12ホルダ内FG12.motが書き込むファイルです。

- ① デスクトップ上のH8Write TurboをダブルクリックしH8Write Turboを 開きます。
- ② デバイスH8/3052Fと通信スピード115200bps、通信ポートCOMxを確認します。"COMx"が不明の場合は、"デバイスマネージャー"を開いて、"ポート (COMとLPT)"をクリックし、"Prolific USB to Serial Comm Port (COMx)"で確認出来ます。変更する場合はOKします。
- ③ ファンクションジェネレータFG-12型の電源をONの場合は、OFFにします。 背面RS-232CとPCをケーブル接続します。必要ならば、オス/メス変換アダプタを付けます。
- ④ ファンクションジュネレータFG-12型の背面トグルスイッチをBOOTにして、電源をONにします。
- ⑤ FG12ホルダ内FG12.motをデスクトップ上のH8Write Turboにドラック&ドロップします。 確認画面で"OK"をクリック、進行状況が示されます。約2分掛かります。

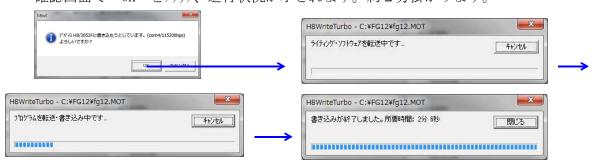

⑥ 書き込み終了後、ファンクションジェネレータFG-12型の電源をOFFにして背面トグルスイッチをNORMに戻します。

お問い合せ FG-12HMD取説

データロガー/アンプ/センサー/ソフト/計測システム/試験機/他



演田電機

TEL (042) 473-4041 FAX (042) 472-0089 Home Page http://www.hmd-dk.jp

営業所/〒203-0013 東京都東久留米市新川町2-4-5 メモリーマンション1F